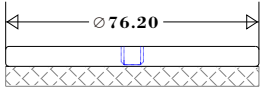
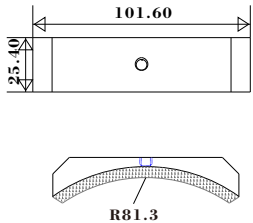


## 12. 随机附件的规格及用途


附件名称	结构简图	附件用途
胶垫圆形压头 (标配)		适用于物理治疗还有人体工程学, 包括肌肉强度测试, 工作任务 要求等
胶垫弧形压头 (选配)		

## 13. 配件清单

标准配件	手提便携箱
	使用说明书
	4个M3*18螺丝
	胶垫圆形压头 (标配)
	仪器支架
可选配件	胶垫弧形压头
	外接USB供电线

# 肌肉力量测试仪

## FG-104M

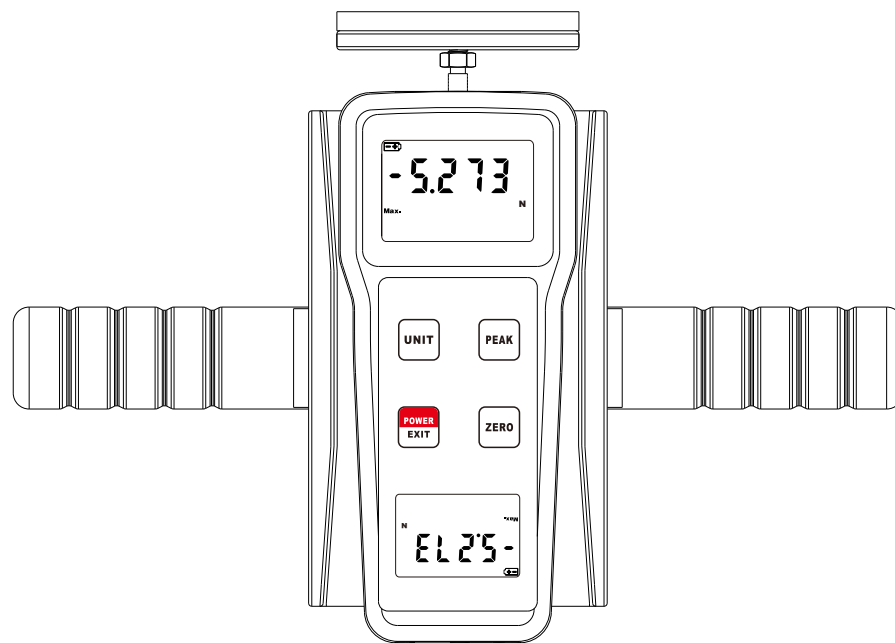

尊敬的顾客感谢您购买此产品, 为了确保正确使用, 请仔细阅读此说明书的信息, 并按照说明书所提供的信息进行操作使用。

# 目录

1. 简介.....	1
2. 功能特点.....	1
3. 技术参数.....	2
4. 结构说明.....	3
4.1 整体结构.....	3
4.2 显示器.....	5
4.3 操作按键.....	6
5. 仪器的开机和关机.....	6
5.1 仪器的开机.....	6
5.2 仪器的关机.....	6
6. 仪器的校零.....	6
7. 实时测量模式和峰值保持模式.....	7
8. 单位转换功能.....	7
9. 设置自动关机.....	7
10. 安装与测试.....	7
11. 更换电池.....	8
12. 安全注意事项.....	8
13. 随机附件的规格及用途.....	10
14. 配件清单.....	10

的飞溅物质伤及人体。

- B. 不要使用已损坏或严重弯曲变形的夹具。自制夹具请参阅本说明书中相关的参数（本公司另备有各类夹具，客户可根据需要另行选购）。
- C. 不要超出最大量程来使用本仪器。否则可能导致传感器损坏，甚至发生事故。
- D. 当测试值超过量程的110%时，蜂鸣器会连续鸣叫，此时请快速解除所加之载荷，或降低负荷。

## 11.3 安全事项：

- A. 使用电源适配器供电时，不要使用额定电压以外的电源，否则可能会引起电击或火灾。
- B. 不要用湿手拔出或插入插头，否则可能导致触电。
- C. 不要拉拽电源适配器的电源线来拔出插头，以免电线被扯断而遭电击。
- D. 请用柔软的布来清洁本机。将布浸入泡有清洁剂的水中，拧干后再清除灰尘和污垢。注意：不要使用易挥发的化学物质来清洁本机（如挥发剂、稀释剂、酒精等）
- E. 请勿在以下环境中操作本机
  - ① 潮湿的环境 ② 多尘的环境
  - ③ 使用油或化学品的地方 ④ 周围有震源的地方
- F. 使用完毕后，请把拉力计放于配有的便携箱中，以保护测试转动轴免受外界的冲击力。
- G. 该产品为液晶显示，高精度集成电子产品，请勿撞击、挤压，使用完毕后，请把产品放于配有的便携箱中。
- H. 不要自行拆卸修理或改造本机，这些行为可能引起仪器永久性故障。

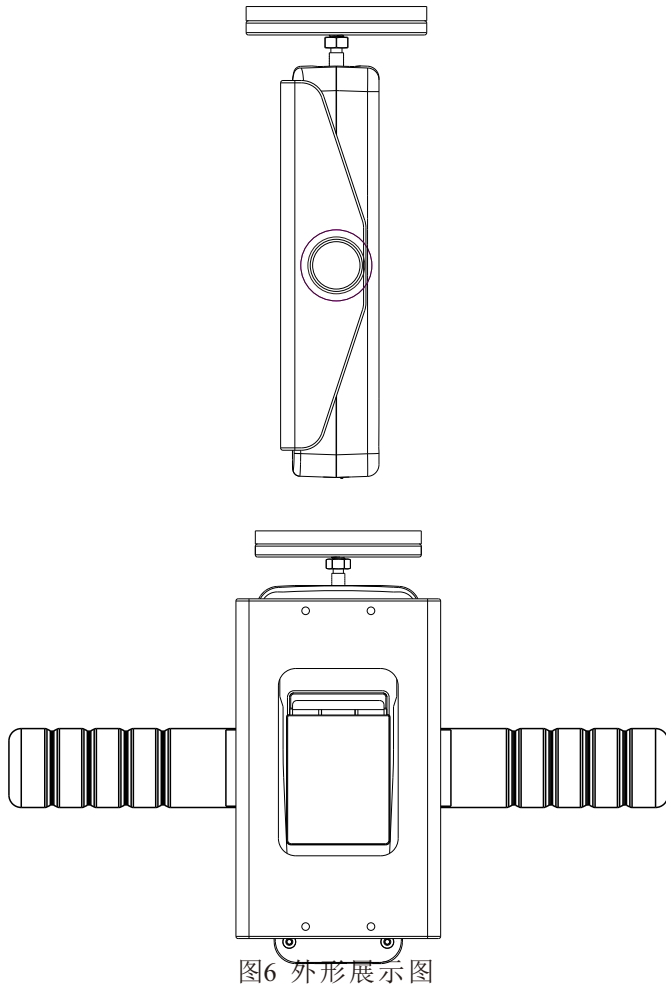


图6 外形展示图

## 11. 安全注意事项

### 11.1 注意事项：

- A. 如果操作错误，可能会损坏本仪器或导致严重的事故。本说明书中指出了预防事故发生的重要事项和仪器的使用方法，请在使用前仔细阅读此说明书，阅读后妥善保存，以备再次阅读。
- B. 如果是测试冲击负荷请选用最大负荷比所要测试的冲击负荷大一倍的机型。

### 11.2 警告事项：

- A. 在破坏性测试时，应戴上保护面具和手套以防测试过程中发生

## 1. 简介

FG-104M系列肌肉力量测试仪是我公司最新设计研发的一种数显式推拉式力计。其具有高精度、易操作、携带方便等优点。与各种试验台及夹具组合可构成不同用途的试验机。

肌肉力量测试仪有很多规格供用户选用，用户可根据所需测试产品的力值大小，选择相应规格的仪器。科学的使用测试范围为满量程的10%~100%，计量部门建议不要使用满量程的1%以下部分。同时，在仪器和被测试物就位后开始测试前，按ZERO(置零)键清零以消除夹具等重量。

肌肉力量测试仪是一种小型简便多功能高精度的推力、测试仪器人体工程学分析简单而准确，是工作场所设计、力量评估和人体工程学研究理想选择。

## 2. 功能特点

- \* 高精度高分辨率。
- \* 数字显示，无视差。
- \* N(牛顿)、kg(公斤)、lb(磅)、g(克)四种计测单位可供选择、相互换算。
- \* 峰值保持功能。保持峰值显示直至手动清零。
- \* 绿色环保，10分钟无操作自动关机；也可以通过手动关机。
- \* 可以使用碱性电池供电；也可以接5V直流电源供电。

### 3. 技术参数

型号	FG-104M
测量范围	±50kgf
	±490N
	±110Lbf
分辨率	0.01kgf
	0.1N
	0.1Lbf
精度	±0.5%FS(量程)±1数字峰值
单位	kgf, gf, N, Lbf
可测量值	峰值, 瞬时值
显示	四位大液晶, 正反向双显示屏
关机模式	10分钟自动关机或手动关机
背光	背光
容许负荷	150%F.s (超110%F.s时, 有蜂鸣声报警)
电源	2节5号电池 或 5V直流电源
工作温度	0°C~40°C
工作湿度	<80%
工作环境	周围无震源及腐蚀性介质
净重量	705g
仪器尺寸	仪器: 170mm*72mm*35mm
支架尺寸	支架: 155mm*95mm*35mm 手柄: 315mm*Φ30mm

### 7. 实时测量模式和峰值保持模式

本仪器可以设置两种测量模式，实时测量模式和峰值保持模式。当显示器上没有峰值指示符“MAX”时，为实时测量模式，测试值随荷重的变化而变化；按峰值键（PEAK），显示峰值指示符“MAX”，为峰值保持模式，所示的测试值为测试中的最大值。

### 8. 单位转换功能

在实时测量模式或峰值保持模式下，按单位键（UNIT），即可实现测量单位的转换。

### 9. 安装与测试

开机后，根据需要使用出厂默认设置直接进行测试或按操作按键选择测试模式后进行测试。

A. 选择合适的测试用接头夹具安装到肌肉测试仪上（自制夹具请参考以下“外形及安装尺寸图”中相关数据）。

B. 请牢固的握住肌肉测试仪或将肌肉测试仪安装于合适的测试机台上进行测试，测试时请使被测试力和推拉力计的推拉杆成一直线，以便测得准确的荷重值。

C. 测试完成后，卸下负荷，关闭电源，取下夹具，将各物件清洁后放回工具箱内，以备下次使用。


### 10. 更换电池

10.1 当电池电压过低，显示器上将出现(⚡)电池符号，需要更换电池。

10.2 打开电池盖，取出电池。

10.3 依照电池盒上标签所示，正确地装上电池。

10.4 如果在很长一段时间内不使用该仪表，请将电池取出，以防电池腐烂而损坏仪表。

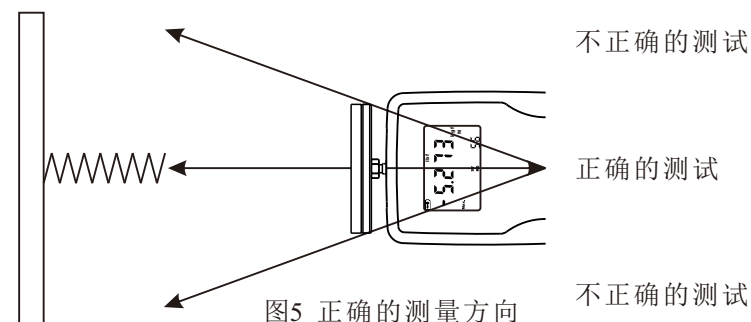

### 4.3 操作按键

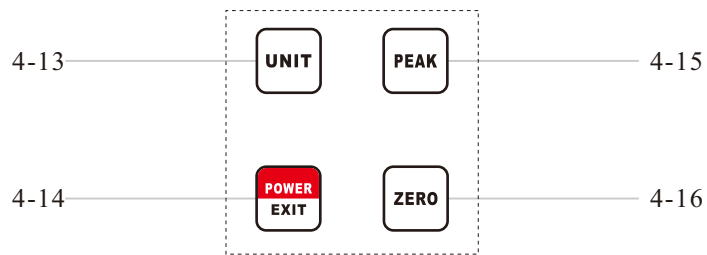


图4 操作按键

#### 操作按键功能说明

##### 4-13 单位键(UNIT)

它是单位转换键，用于单位转换操作。

##### 4-14 电源/返回键(POWER/EXIT)

它是电源开关键。

##### 4-15 峰值键(PEAK)

它是峰值保持模式与实时测量模式的转换按键。

##### 4-16 校零键(ZERO)

仪器校零的操作按键。

### 5. 仪器的开机和关机

#### 5.1 仪器的开机

安装好电池或接通外接电源后，按电源/返回键（POWER/EXIT）开机。

#### 5.2 仪器的关机

##### 5.2.1 手动关机

在开机状态下，按住电源/返回键（POWER/EXIT）大概2秒钟，显示器上出现“ ”时松开按键，仪器关机。

##### 5.2.2 自动关机 OFF

仪器10分钟无按键操作后自动关机。

### 6. 仪器的校零

按照要求，把仪器安装到测量位置后，按校零键（ZERO）即可校零，显示器显示数值为0。

\* 当所使用的夹具的重量超过量程的20%或本机有超过量程20%的负荷存在时，按置零键无法清零，此时需选用较轻的夹具或解除所加的负荷，再次清零。

### 4. 结构说明

#### 4.1 整体结构

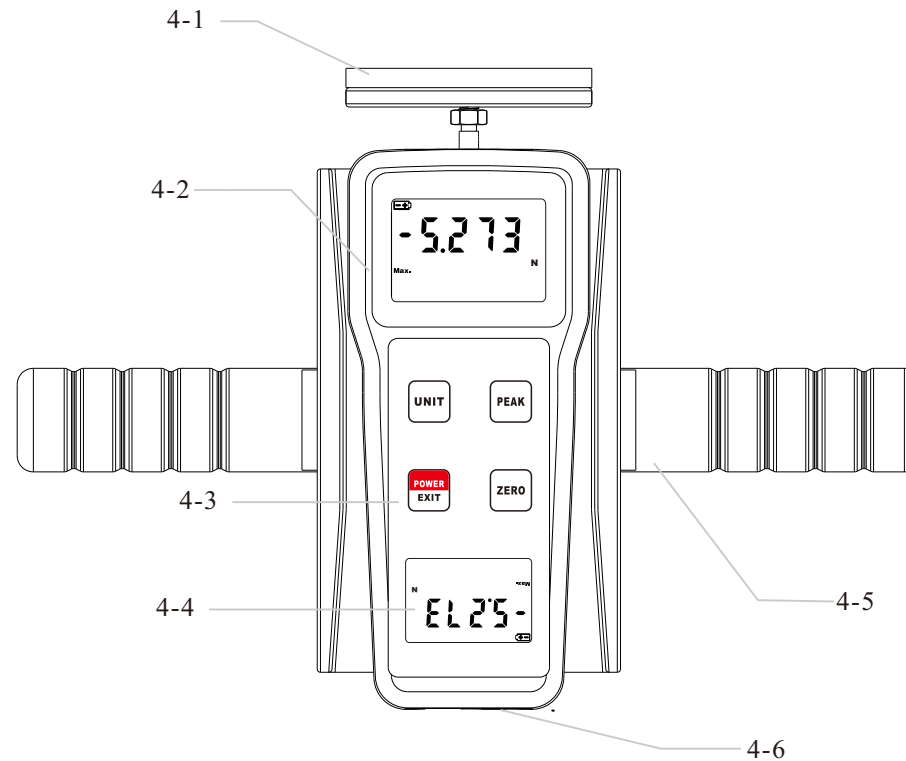


图1 整体结构（正面）

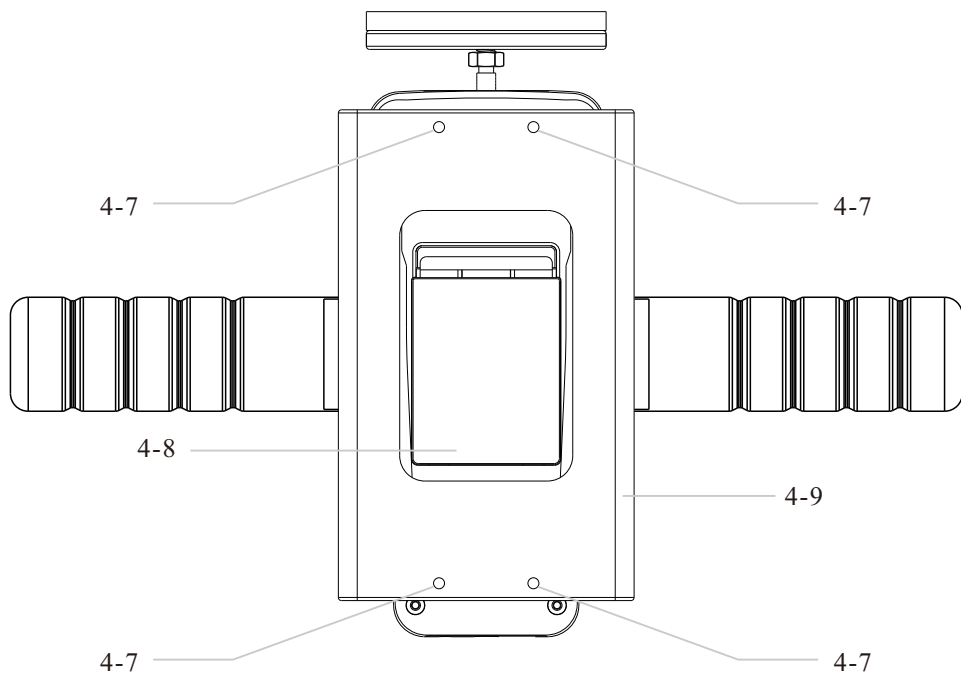


图2 整体结构（背面）

#### 结构功能说明

##### 4-1 传感螺丝

该螺丝是整个仪器的测力传感结构部件，其作用是传导肌肉强度测试。它可以连接胶垫方形压头、胶垫长方形压头、胶垫弧形压头。附件的说明详见10页。

##### 4-2 显示器A

用来显示测量读数、测量单位、操作期间的提示信息等。

##### 4-3 操作按键区域

分布着所有操作按键，整个仪器的按键操作在这里完成。

##### 4-4 显示器B

用来显示测量读数、测量单位、操作期间的提示信息等。其主要

作用是有益于在多个方向上读取读数。

##### 4-5 固定把杆

它是仪器的固定结构部件。

##### 4-6 电源接口

可以连接5V直流电源，实现直流电源供电。

##### 4-7 固定螺孔

它也是仪器的固定结构部件，可以配合其他构件固定仪器。

##### 4-8 背后电池盒

安装电池的地方，实现电池供电。

##### 4-9 支架

稳定仪器

#### 4.2 显示器

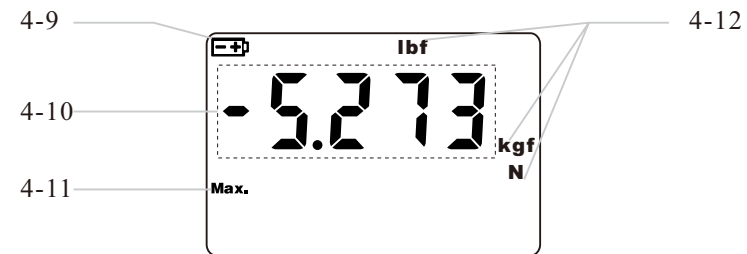



图3 显示器

#### 显示器功能说明

##### 4-9 电池指示符“”

当电池电压过低时，屏幕左上角出现“”，提示电池电压不足，需要更换电池。

##### 4-10 测量数值

在本机中，推力（压力）默认为正值（不显示“+”）；拉力默认为负值（显示“-”）。

##### 4-11 峰值指示符MAX.

当“MAX.”显示时，表示峰值保持模式，显示屏显示的是峰值；当不显示“MAX.”时，表示实时测量模式，屏幕显示的数值随负荷的变化而变化。

##### 4-12 测量单位

表示当前的测量单位，包括“kgf”、“gf”、“N”、“lbf”。只显示这些单位的其中一种。